

Sujet : Remplacement des goujons de la jambe de force.

Suite à un défaut de traitement thermique, il vous est préconisé de changer l'ensemble des goujons montés sur vos jambes de force par les goujons de référence 1E1464583B.

Pour cela, veuillez à respecter les opérations suivantes :

1. Ôter le bouchon supérieur de l'amortisseur en prenant bien soin de toujours maintenir la tige dirigée vers le haut, et ceci tout le temps que le bouchon sera enlevé, afin d'éviter toute fuite :



2. Placer la jambe de force dans un étau et chauffer légèrement les goujons afin de pouvoir les desserrer et les enlever (tout en maintenant la tige de l'amortisseur vers le haut) :



3. Passer un taraud M8 x 125 afin de nettoyer les taraudages, puis dégraisser les taraudages et goujons (nettoyant frein ou acétone) :



4. Assembler les nouveaux goujons (référence 1E1464583B) sur la jambe de force en les collant à la Loctite 270 et en les serrant à 15 N.m puis remettre éventuellement en place le bouchon supérieur de l'amortisseur pour le stockage.

Résultat :



Merci de votre attention.

J. GAL, le 11/01/2011